


020628-00 & 020673-00 (BPW1700)

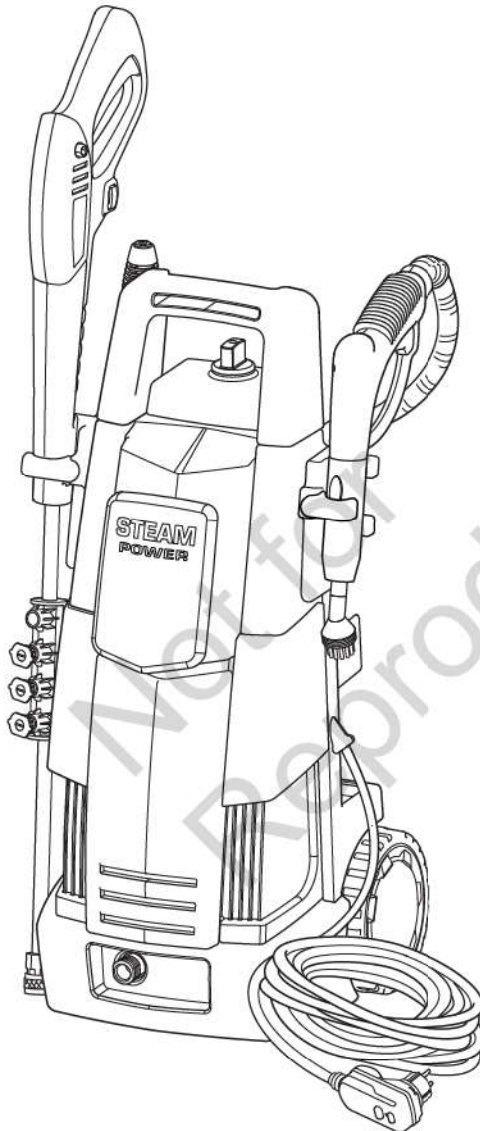


- en - English
- ar - العربية
- bg - български език
- cs - Čeština
- da - Dansk
- de - Deutsch
- el - Ελληνικά
- es - Español
- et - Eesti keel
- fi - Suomi
- fr - Français
- hr - Hrvatski
- hu - Magyar
- it - Italiano
- lt - Lietuvių k.
- lv - Latviešu
- nl - Nederlands
- no - Norsk
- pl - Polski
- pt - Português
- ro - Română
- ru - Русский
- sk - Slovenčina
- sl - Slovenščina
- sv - Svenska
- sw - Kiswahili
- tr - Türkçe
- uk - Український













**BRIGGS & STRATTON POWER PRODUCTS GROUP, LLC
MILWAUKEE, WISCONSIN, U.S.A.**

Copyright © 2016. Briggs & Stratton Power Products Group, LLC
Milwaukee, WI, USA. All rights reserved.
BRIGGS & STRATTON POWER PRODUCTS is a registered
trademark of Briggs & Stratton Corporation
Milwaukee, WI, USA



Manual No. 80019642 Rev -

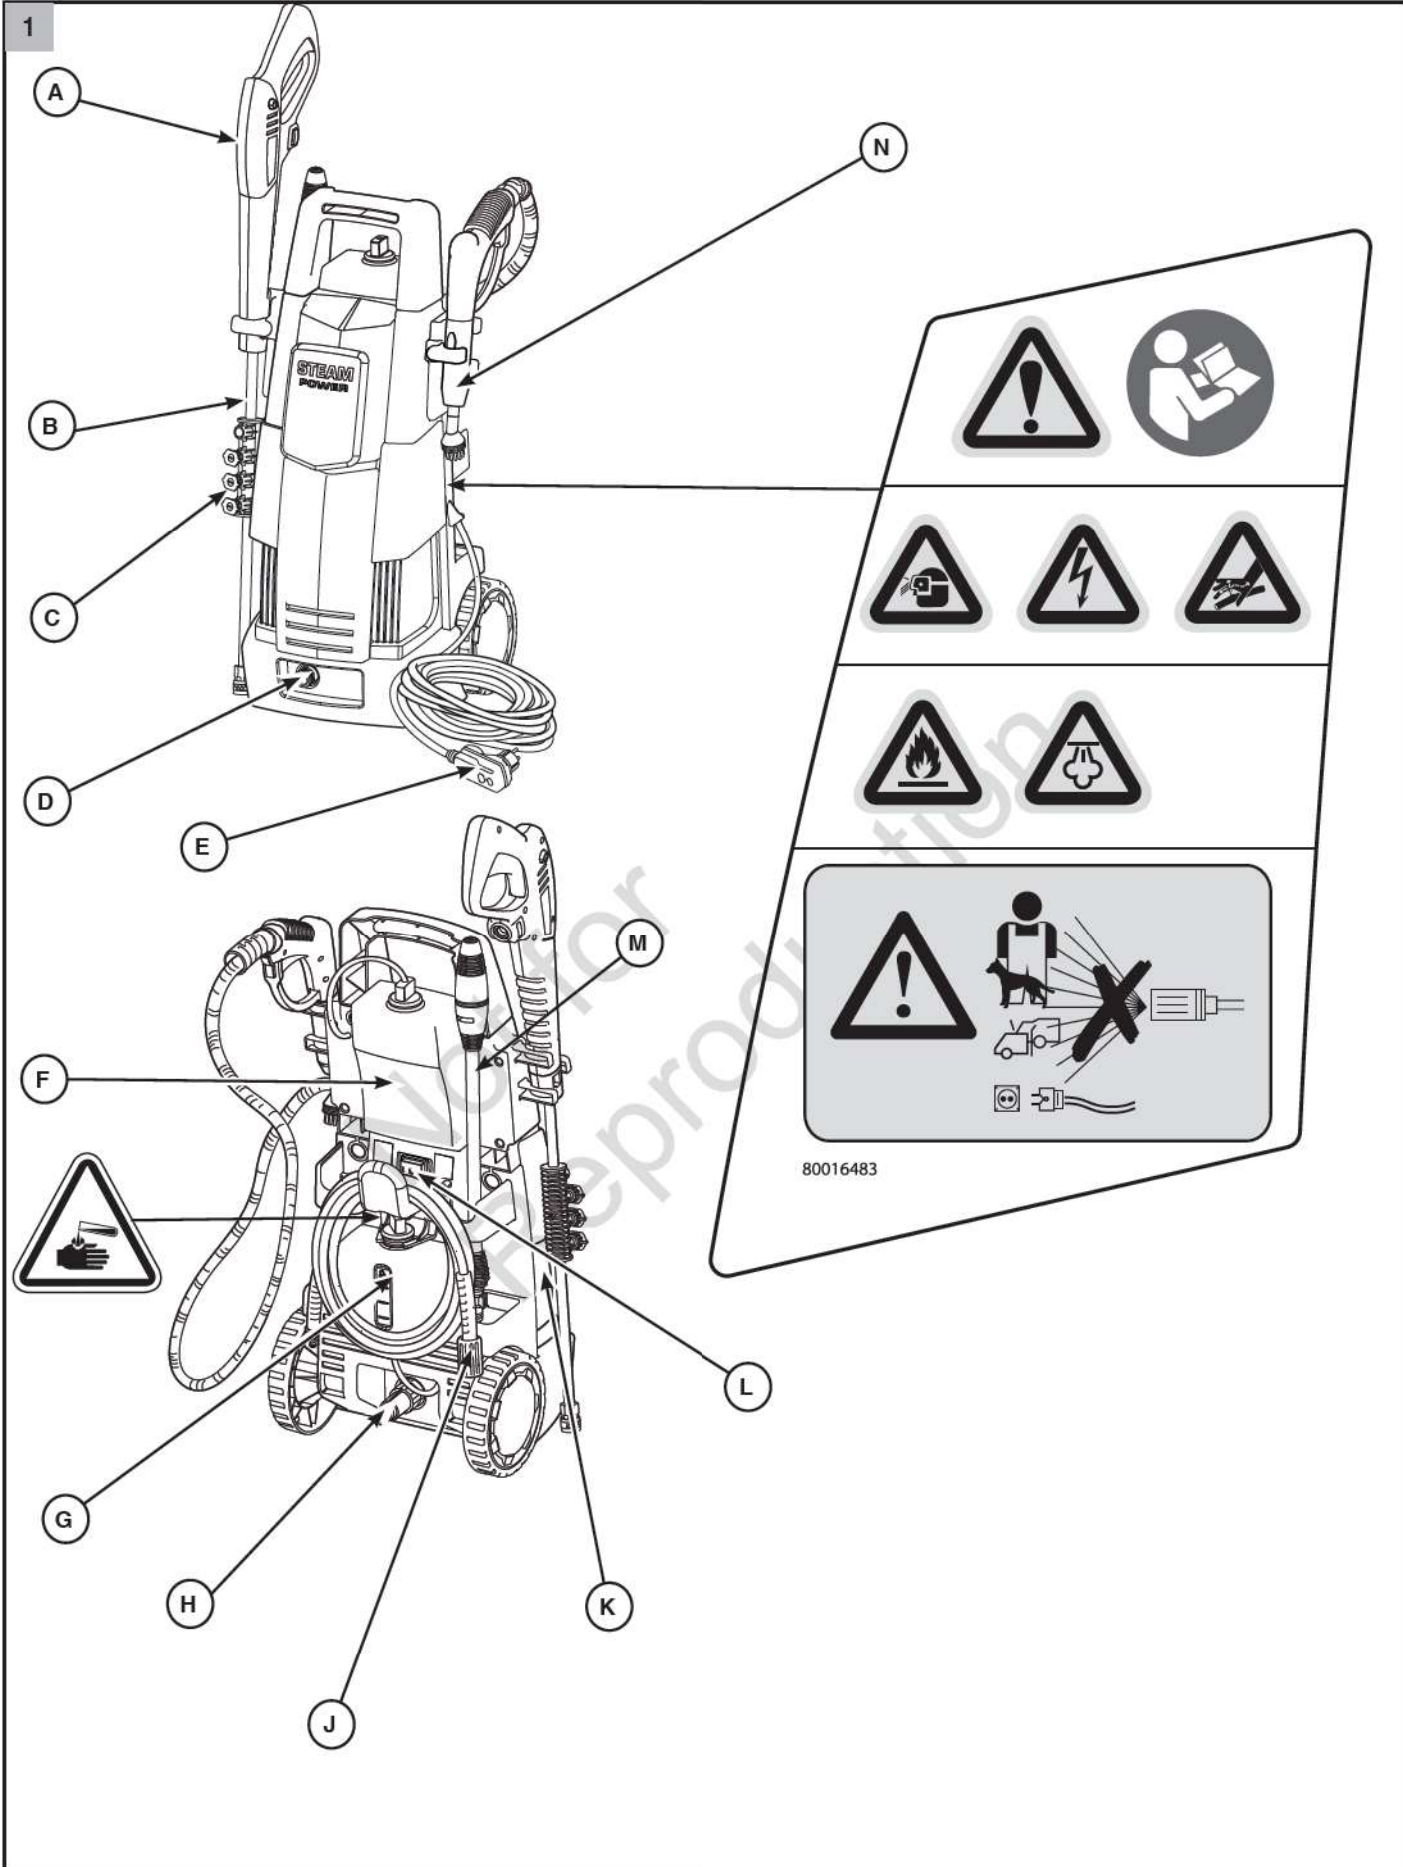

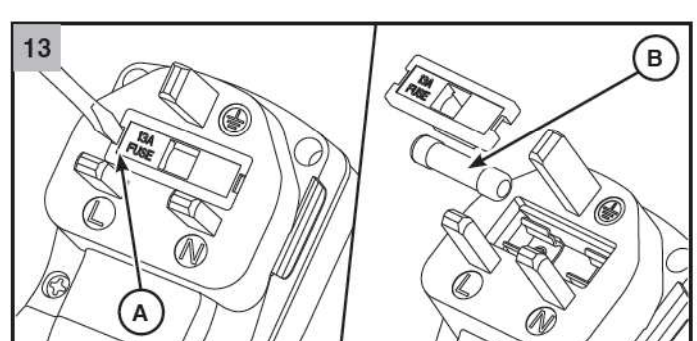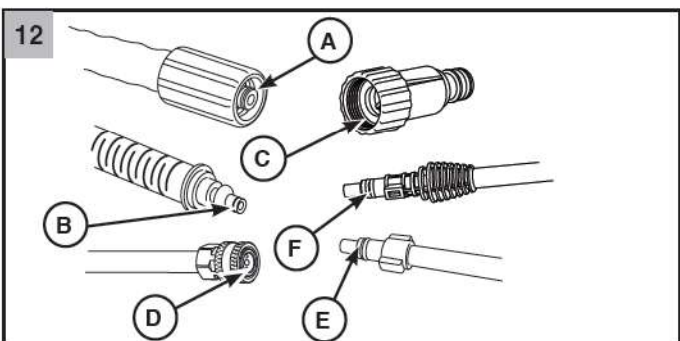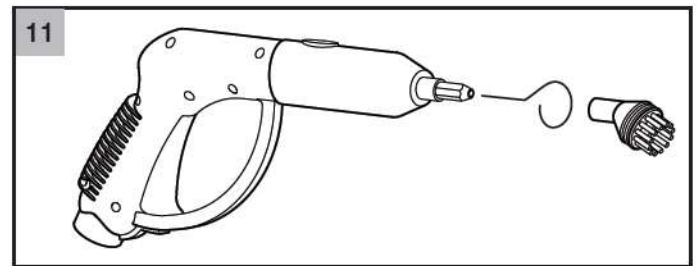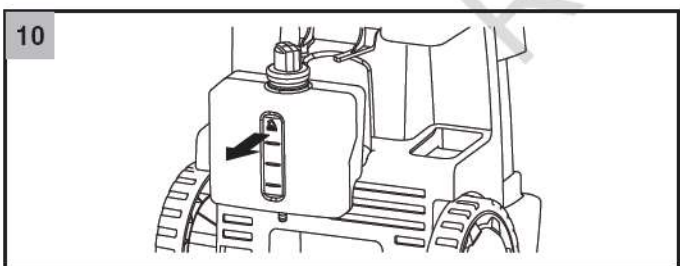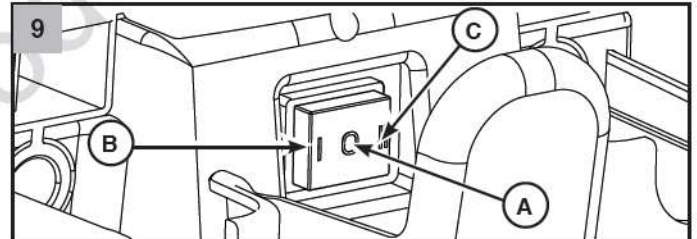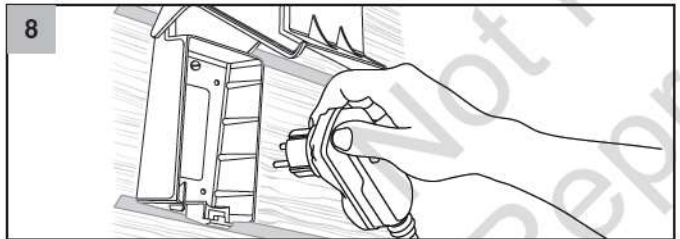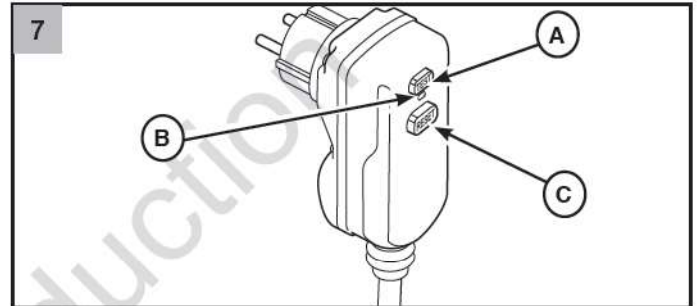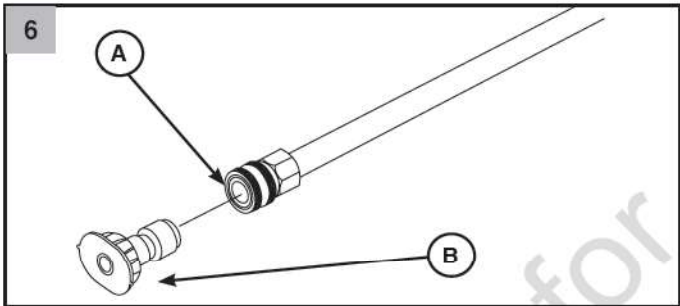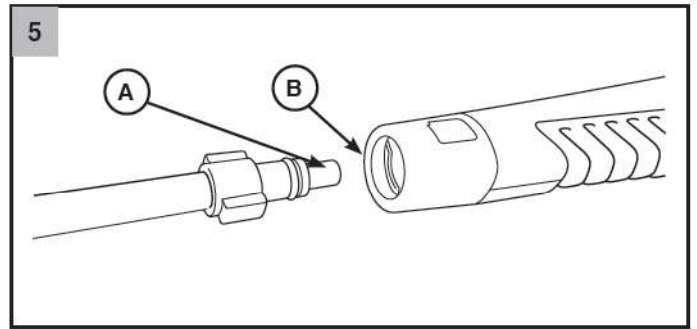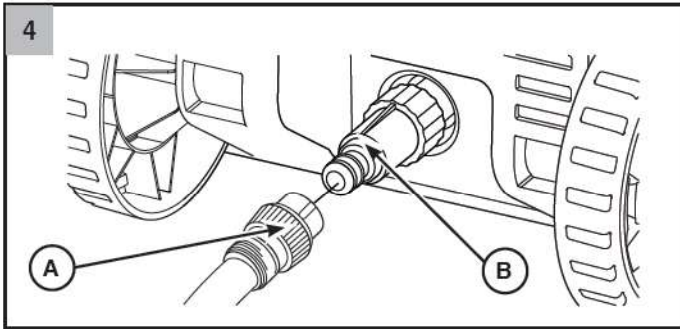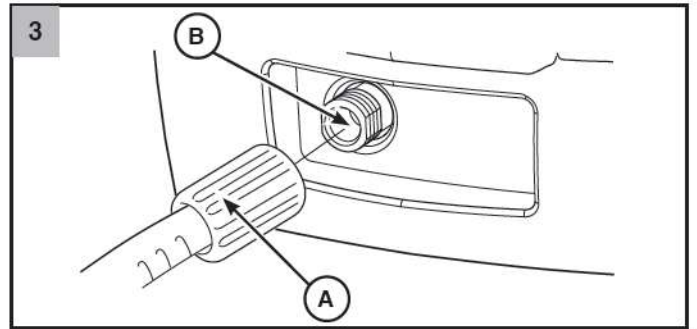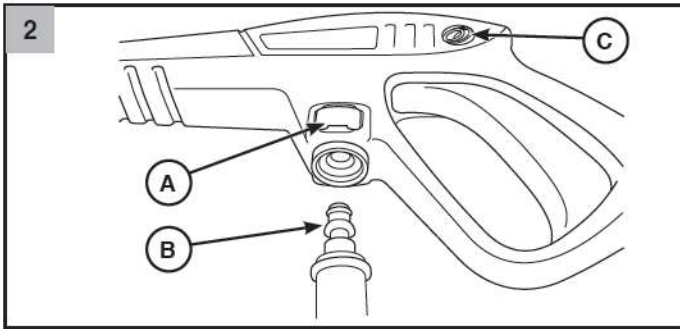

Obsah

Bezpečnostné a kontrolné symboly	4
Popis zariadenia	4
Funkcie a ovládacie prvky	5
Prevádzka	5
Údržba	8
Skladovanie	8
Riešenie problémov	9
Technické údaje	9
Záruka	11

Bezpečnostné a kontrolné symboly

Bezpečnostný varovný symbol označuje potenciálne nebezpečenstvo úrazu. Môže byť použitý bezpečnostný symbol na označenie typu nebezpečenstva. **VAROVANIE** označuje nebezpečenstvo, ktorému ak sa nevyhnete, môže spôsobiť smrť alebo vážne zranenie. **OZNÁMENIE** označuje postupy, ktoré nie sú spojené so zranením osôb.



Čítajte príručku



Elektrický šok



Vstrekovanie kvapaliny



Horúci povrch



Pád



Lietajúce objekty



Popálenie parou



Poleptanie



Bezpečnostné upozornenia



Pád



Nepitná voda



Para



Zapnuté



Vypnuté



Nikdy nestriekajte na seba, na iné osoby, zvieratá, zdroje napájania alebo na samotné zariadenie.

Toto zariadenie nie je určené na použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dozorom alebo neboli poučené o bezpečnej prevádzke a nerozumejú príslušným rizikám.

VAROVANIE

- Tento stroj je určený na používanie s čistiacimi prostriedkami dodanými alebo odporúčanými výrobcom. Používanie iných čistiacich prostriedkov alebo chemikálií by mohlo mať negatívny vplyv na jeho bezpečnosť.
- Vysokotlakové prúdy môžu byť v prípade nesprávneho používania nebezpečné. Prúd sa nesmie nasmerovať na osoby, elektrické zariadenia pod prúdom alebo na zariadenie samotné.
- Stroj nepoužívajte v blízkosti iných osôb, pokiaľ nepoužívajú ochranný odev.
- Prúd nemierte na seba ani na iných, aby ste vyčistili odev alebo obuv.
- Nebezpečenstvo výbuchu – nestriekajte horľavé kvapaliny.
- Vysokotlakové čističe by nemali používať deti a nevyškolený personál.
- Aby sa zaistila bezpečnosť stroja, odporúčajú sa vysokotlakové hadice, armatúry a spoje. Používajte iba hadice, armatúry a spoje odporúčané výrobcom.
- Aby sa zaistila bezpečnosť stroja, používajte len originálne náhradné diely pochádzajúce od výrobcu alebo schválené výrobcom.
- Voda, ktorá pretiekla cez spätnú klapku sa považuje za nepitnú.
- Počas čistenia, údržby alebo výmeny dielov odpojte napájací kábel zo siete.
- Ak je kábel alebo dôležité časti stroja (napr. bezpečnostné poistky, vysokotlakové hadice, pištoľ) poškodené, nepoužívajte ho.
- Tento elektrický vysokotlakový čistič nezapájajte do siete pomocou predĺžovacieho kábla.
- Ak nechávate stroj bez dozoru, vždy vypnite hlavný vypínač.

Popis zariadenia



Pozorne si prečítajte túto príručku a oboznámte sa s vysokotlakovým čističom. Zistíte, ako sa používa, aké sú jeho obmedzenia a spojené nebezpečenstvá. Tieto pôvodné pokyny uschovajte pre prípadné použitie v budúcnosti.

Tento elektrický vysokotlakový čistič pracuje pri tlaku max. 10,0 MPa (100 BAR) alebo 1 450 PSI (libry na štvorcový palec) pri prietoku až do 7,0 LPM (litre za minútu)(1,8 GPM (galóny za minútu)).

Bolo vynaložené všetko úsilie, aby informácie v tejto príručke boli presné a aktuálne. Vyhradujeme si však právo na zmenu, úpravu alebo iné vylepšenie výrobku a tohto dokumentu kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia.

OZNÁMENIE Ak máte otázky týkajúce sa zamýšľaného použitia, obráťte sa na predajcu alebo kontaktujte špecializovaný servis. NIKDY neprevádzkujte jednotky so zlomenými či chýbajúcimi časťami alebo bez ochranného obalu alebo krytov. NIKDY neobchádzajte žiadne bezpečnostné zariadenia na tomto zariadení. Vysokotlakový čistič v žiadnom prípade NEUPRAVUJTE. Toto zariadenie je určené LEN na použitie s dielmi schválenými spoločnosťou Briggs & Stratton Power Products.

Ochranný prenosný prúdový chránič

Tento vysokotlakový čistič je vybavený prenosným prúdovým chráničom (PRCD), ktorý je vstavaný v zástrčke napájacieho kábla. Toto zariadenie poskytuje prídavnú ochranu pred rizikom úrazu elektrickým prúdom. PRCD poskytuje ochranu pred prúdom 10 mA.

Automatické vypnutie

Snímač rozpozná zvýšenie tlaku pri uvoľnení alebo zablokovaní spúšte striekacej pištole. Snímač spôsobí, že sa motor vypne na čas, počas ktorého je spúšť striekacej pištole uvoľnená alebo zablokovaná. Ak motor beží, aj keď je spúšť striekacej pištole uvoľnená alebo zablokovaná, **NEPOUŽÍVAJTE ZARIADENIE**. Kontaktujte autorizované servisné stredisko spoločnosti Briggs & Stratton.

OZNÁMENIE Keď vysokotlakový čistič nie je v prevádzke, hlavný vypínač musí byť vždy v polohe OFF (0).

Preťaženie motora

Ak dôjde k prehriatiu alebo nadmernému odberu prúdu, ochranné zariadenie proti preťaženiu automaticky vypne motor. Ak sa aktivuje vypnutie zariadenia, odpojte napájanie stlačením hlavného vypínača do polohy OFF (0). Nechajte zariadenie na 30 minút vychladnúť a stlačte hlavný vypínač do polohy ON (I).

Likvidácia v EÚ



Tento symbol označuje, že majiteľ batérií a elektrických a elektronických zariadení nesmie tento výrobok likvidovať spolu s komunálnym odpadom. Tento výrobok musí byť likvidovaný na ekologicky vhodných

odpadových miestach. Ďalšie informácie o likvidácii vám poskytne spoločnosť Briggs & Stratton alebo miestny predajca.

Funkcie a ovládacie prvky **Obrázok 1**

A	Striekacia pištoľ	H	Prívod vody
B	Kovový nadstavec trysky	J	Vysokotlaková hadica
C	Striekacie trysky (3)	K	Identifikačný štítok
D	Vysokotlakový výstup	L	Hlavný vypínač ON/OFF
E	Elektrický kábel s PRCD	M	Plastová tyč s turbo tryskou
F	Nádrž na vodu	N	Parná pištoľ s kefkou
G	Nádrž na čistiaci prostriedok		

Prevádzka

Pripojenie hadice a prívodu vody **Obrázok 2 3 4 5 6**

OZNÁMENIE Používajte iba studenú vodu (menej ako 38 °C (100 °F)).

1. Pri stlačení červenom tlačidle (2,A) na pištoľ vložte vysokotlakovú hadicu (2,B) do pištole, kým nezapadne na miesto.
2. Pripevnite vysokotlakovú hadicu (3,A) k výstupu (3,B) a dotiahnite ju.

OZNÁMENIE Uistite sa, že zdroj vody na výstupe zo záhradnej hadice je schopný dodávať vodu pri prietoku väčšom ako 11,4 LPM (3,0 GPM) a tlaku 0,14-0,55 MPa (1,4-5,5 BAR alebo 20-80 PSI).

3. Pustením vody do záhradnej hadice odstráňte nečistoty.

OZNÁMENIE Použitie spätnéj klapky na vstupe čerpadla môže spôsobiť poškodenie čerpadla. Medzi vstupom vysokotlakového čističa a spätnou klapkou musí byť neobmedzená záhradná hadica s dĺžkou najmenej 3 m (10 ft).



VAROVANIE! Voda, ktorá pretiekla cez spätnú klapku sa považuje za nepitnú.

4. Pripojte záhradnú hadicu (4,A) (kratšiu ako 15 m (50 ft)) k prívodu vody (4,B) a dotiahnite ju.
5. OTVORTE vodovodný kohútik, nasmerujte pištoľ bezpečným smerom, stlačte tlačidlo blokovania spúšte (2,C), potom stlačte spúšť na vypustenie vzduchu zo systému.
6. Vložte jednu z tyčí (5,A) do striekacej pištole (5,B), zatlačte dovnútra a otočte tyč o 1/4 otáčky v smere hodinových ručičiek, aby bola bezpečne na svojom mieste.

OZNÁMENIE V prípade predĺženej kovovej trysky, potiahnite objímku na tyči dozadu (6,A), vložte požadovanú striekacu trysku (6,B) a uvoľnite objímku. Potiahnutím zaistíte trysku na mieste.

Spustenie vysokotlakového čističa **Obrázok**

1 7 8 9



VAROVANIE! Prúd striekajúcej vody môže striekať nazad alebo odhadzovať predmety a viesť k vážnemu zraneniu. Pri používaní alebo v blízkosti tohto zariadenia vždy noste nepriamo vetrané (chemicky postriekané) ochranné okuliare s označením, ktoré je v súlade s ANSI Z87.1

1. Stlačte hlavný vypínač (1,L) do polohy OFF (0) (9,A).



VAROVANIE! Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Použitie predĺžovacieho kábla môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo popáleniny s následným usmrtením alebo vážnym zranením. S týmto elektrickým vysokotlakovým čističom **NEPOUŽÍVAJTE** predĺžovací kábel. Zásuvka vášho domáceho elektrického obvodu alebo predĺžovací kábel nemusí poskytovať ochranný prenosný prúdový chránič (PRCD).

2. Zapojte elektrický kábel (1,E) k vyhradenému elektrickému obvodu (8) s menovitým striedavým napätím 220-240 V a prúdom 10 A ktorý je správne nainštalovaný v súlade so všetkými miestnymi zákonmi a nariadeniami. Z obvodu by nemali byť napájané iné elektrické spotrebiče.
3. Stlačte tlačidlo RESET (7,C). Kontrolka (7,B) by mala SVIETIŤ.

OZNÁMENIE Aby bolo možné prevádzkovať vysokotlakový čistič, musí kontrolka SVIETIŤ.

4. Stlačte tlačidlo TEST (7,A). Kontrolka (7,B) by mala byť ZHASNUTÁ.
5. Stlačte tlačidlo RESET (7,C). Kontrolka (7,B) by mala SVIETIŤ.



VAROVANIE! Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Nefunkčné zariadenie PRCD môže mať za následok smrť alebo zranenie. Ak kontrolka po skúške alebo resetovaní NESVIETI, zariadenie PRCD nepoužívajte.

6. Stlačte hlavný vypínač do polohy ON (I) (9,B).
7. Namierte pištoľ v bezpečnom smere, stlačte tlačidlo blokovania spúšte a zatlačte spúšť.

Motor sa spúšťa a zastavuje pri stláčaní a uvoľňovaní spúšte striekacej pištole.

Striekacie trysky

Turbo tryska vytvára výkonný bodový prúd vody pre intenzívne čistenie. Čierna striekacia tryska slúži na všeobecné použitie s mydlom. Žltá striekacia tryska slúži na všeobecné oplachovanie a vysokotlakové aplikácie. Červená striekacia tryska slúži na maximálne čistenie.

Tipy na použitie

- Pre najefektívnejšie čistenie držte striekaciu trysku vo vzdialenosti 20 až 61 cm. (8 až 24 in.) od čisteného povrchu.
- Ak sa striekacia tryska dostane príliš blízko, a to najmä pri použití vysokotlakovej striekacej trysky, môže dôjsť k poškodeniu čisteného povrchu.
- **NEDRŽTE** ju bližšie ako 15 cm od povrchu (6 in) pri čistení pneumatík.

Použitie čistiacich prostriedkov Obrázok 1 10



VAROVANIE! Chemikálie môžu spôsobiť popálenie a následnú smrť alebo vážne zranenie.

Svysokotlakovým čističom nepoužívajte **ŽIADNE** žieravé kvapaliny. Používajte iba čistiace prostriedky/mydlá vhodné pre vysokotlakové čističe. Dodržujte pokyny výrobcu.

Pri používaní čistiaceho prostriedku postupujte nasledovne:

1. Odstráňte nádobu na čistiaci prostriedok a viečko (1G,10). Nalejte roztok čistiaceho prostriedku.
2. Nasadte viečko a nádržku na čistiaci prostriedok.
3. Namontujte čiernu striekaciu trysku.

NOTICE Čistiaci prostriedok nemôže byť použitý s turbo, červenou alebo žltou striekacou tryskou.

4. Naneste čistiaci prostriedok na suchý povrch, začínajte v spodnej časti plochy, ktorá má byť umytá a pokračujte smerom nahor, pomocou dlhých, rovnomerných a prekrývajúcich sa pohybov.
5. Pred umývaním a oplachovaním nechajte umývací prostriedok „nasiaknuť“ podľa pokynov výrobcu umývacieho prostriedku.

Oplachovanie vysokotlakovým čističom Obrázok 1

1. Odoberte čiernu striekaciu trysku z tyče (B) a namontujte žltú alebo červenú striekaciu trysku.



VAROVANIE! Spätňý ráz z pištole môže spôsobiť spadnutie s následkom smrti alebo vážneho zranenia.

Vysokotlakový čistič obsluhujte zo stabilného povrchu.

Budte veľmi opatrní, ak musíte použiť vysokotlakový čistič z rebríka, lešenia, či iného podobného miesta. Pri použití vysokotlakového striekania pevne uchopte pištoľ oboma rukami, aby nedošlo k zraneniu kvôli spätnému rázu striekacej pištole.

2. Vysokotlakové striekanie používajte na malej ploche a skontrolujte, či sa povrch nepoškodzuje. Ak nedochádza k žiadnemu poškodeniu, pokračujte v oplachovaní.
3. Začnite v hornej časti plochy, ktorá má byť opláchnutá a používajte rovnaké prekrývajúce sa pohyby, ako ste použili pri čistení.

Zastavenie vysokotlakového čističa Obrázok 1 9

1. Uvoľnite spúšť striekacej pištole.
2. Stlačte hlavný vypínač (1,L) do polohy OFF (0) (9,A).

OZNÁMENIE Po uvoľnení spúšte sa vypne motor, ale nedôjde k vypnutiu elektrického napájania zariadenia.

3. Zastavte prívod vody.
4. **VŽDY** namierte pištoľ bezpečným smerom, stlačte tlačidlo blokovania spúšte a stlačte spúšť, aby sa uvoľnil vytvorený tlak v zariadení.



VAROVANIE! Vysokotlakový prúd vody, ktorý vytvára toto zariadenie môže rozrezať pokožku a jej spodné tkanivá, čo môže viesť k vážnemu zraneniu a prípadnej amputácii. Keď je systém pod tlakom, udržiavajte vysokotlakovú hadicu pripojenú k čerpadlu a k striekacej pištole. **NEDOVOLTE DEŤOM**, aby sa hrali alebo obsluhovali vysokotlakový čistič. Zakaždým, keď vypnete vysokotlakový čistič, **VŽDY** nasmerujte striekaciu pištoľ bezpečným smerom a stlačte spúšť striekacej pištole, aby sa uvoľnil vysoký tlak.

5. Odpojte zástrčku PRCD (1,E) zo zásuvky a uložte napájací kábel.
6. Vysokotlakovú hadicu skladujte (1,J) pod nádržou na vodu.
7. Striekaciu pištoľ (1,A) a plastovú tyč (1,M) skladujte v držiakoch. Striekacie trysky (1,C) skladujte v držiaku na kovovej tyči. Pozri *Funkcie a ovládacie prvky*.

Funkcia pary 1 9

Pokyny k uzemneniu

Tento vysokotlakový čistič musí byť uzemnený. Ak by došlo k chybe alebo poruche, uzemnenie poskytuje elektrickému prúdu cestu najmenšieho odporu na zníženie rizika úrazu elektrickým prúdom. Tento vysokotlakový čistič je vybavený káblom s ochranným vodičom a uzemnenou zástrčkou. Zástrčka musí byť zapojená do správne nainštalovanej a uzemnenej zásuvky, a v súlade so všetkými miestnymi zákonmi a nariadeniami.



VAROVANIE! Nesprávne zapojenie uzemňovacieho vodiča môže viesť k nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom. Neupravujte zástrčku vysokotlakového čističa. Ak zástrčka nepasuje do zásuvky, musí nainštalovať správnu zásuvku kvalifikovaný elektrikár. S týmto čističom **NEPOUŽÍVAJTE** žiadny typ adaptéra.

OZNÁMENIE Používajte IBA destilovanú vodu. **NEPOUŽÍVAJTE** iné kvapaliny, ktoré by mohli byť horľavé alebo také, ktoré by mohli upchať systém.

1. Odstráňte viečko vodnej nádrže a rúrku z vodnej nádrže (1,F).
2. Nalejte do nádrže destilovanú vodu.

OZNÁMENIE Aby bola zaistená optimálna prevádzka tlakového čističa, používajte iba destilovanú vodu. Usadeniny vodného kameňa by mohli ohroziť normálnu prevádzku (prerušovaná dodávka pary, úniky vody, upchanie trysky a potrubia). Ak k tomu dôjde, obráťte sa na autorizované servisné stredisko spoločnosti Briggs & Stratton. **NEPOUŽÍVAJTE** iné kvapaliny, ktoré by mohli byť horľavé alebo také, ktoré by mohli upchať systém.

3. Umiestnite nasávaciu rúrku a viečko do vodnej nádrže.



VAROVANIE! Horúce povrchy a para vytváraná parnou pištoľou môže spôsobiť popáleniny a následné vážne zranenie.

Počas používania sa **NEDOTÝKAJTE** prúdu pary a konca trysky. Pred dotknutím nechajte zariadenie vychladnúť. Keď je systém v prevádzke, **VŽDY** smerujte parnú pištoľ bezpečným smerom. **NESMERUJTE** parnú pištoľ na ľudí alebo zvieratá.

OZNÁMENIE Na použitie funkcie pary nemusí byť pripojená záhradná hadica a vysokotlaková hadica.

4. Vykonajte kroky 1 - 5 v časti *Spustenie tlakového čističa*.
5. Otočte hlavný vypínač do polohy funkcie STEAM (II) (9,C) a počkajte 60 SEKÚND na vytvorenie pary a správne fungovanie.

OZNÁMENIE Po prvom stlačení parnej pištole môže pred vytváraním pary vychádzať malé množstvo vody. **VŽDY** smerujte parnú pištoľ bezpečným smerom.

OZNÁMENIE Nikdy nedovoľte, aby sa úplne minula voda v zásobníku. Naplňte nádrž, keď hladina vody dosiahne 1/4 nádrže. Prevádzka vysokotlakového čističa bez vody môže viesť k poškodeniu čerpadla na prívod do bojlera.

6. Namierte pištoľ v bezpečnom smere, odblokujte tlačidlo blokovania spúšte a zatlačte spúšť. Z trysky začne vychádzať para.

Po každom použití 1 9 10

Voda by nemala zostať v zariadení dlhý čas. Na častiach čerpadla sa môžu ukladať usadeniny alebo minerálne látky a „zmraziť“ fungovanie čerpadla. Po každom použití postupujte podľa týchto krokov:

1. Vypustite nádrž na čistiaci prostriedok (1G, 10), pridajte sa 0,5 litra (0,5 štvrtiny galónu) vody a na 1-2 minúty nechajte vodu prúdiť cez čiernu trysku. Vypustite vodu z nádrže na čistiaci prostriedok.
2. Stlačte hlavný vypínač ON/OFF (Zap./Vyp.) (1,L) do polohy OFF (0) (9,A). Vyberte zástrčku napájacieho kábla z elektrickej zásuvky.
3. Zastavte prívod vody. Namierte pištoľ v bezpečnom smere, stlačte tlačidlo blokovania spúšte a zatlačte spúšť na uvoľnenie zachyteného tlaku.
4. Odpojte záhradnú hadicu od prívodu vody. Odpojte vysokotlakovú hadicu od pištole a vysokotlakového výstupu.
5. Vypustite vodu z hadice a striekacej pištole a utrite všetky vonkajšie povrchy.
6. Vypustite vodu z čerpadla naklonením zariadenia na jeho pravú stranu (prívod vody smeruje nadol) na dve minúty. Preklopte jednotku naopak a nechajte ju ďalšie dve minúty položenú na vysokotlakovom výstupe.
7. Vysokotlakovú hadicu skladujte (1,J) pod nádržou na vodu.
8. Striekaciu pištoľ a plastovú tyč skladujte v držiakoch. Striekacie trysky skladujte v držiaku na kovovej tyči. *Pozri Funkcie a ovládacie prvky.*
9. Zariadenie skladujte na čistom, suchom mieste.
10. V prípade skladovania, ktoré trvá dlhšie ako 30 dní, pozri *Skladovanie*.

Údržba

Všeobecné odporúčania

Pravidelná elektrická údržba zlepší výkon a predĺži životnosť vysokotlakového čističa. Servis vám poskytne ktorékoľvek autorizované servisné stredisko spoločnosti Briggs & Stratton. NEDOVOLTE deťom, aby vykonávali čistenie alebo údržbu bez dozoru.

Záruka na elektrický vysokotlakový čistič sa nevzťahuje na položky, ktoré boli vystavené nesprávnemu použitiu alebo nedbalosti prevádzkovateľa. Ak chcete získať úplnú hodnotu záruky, prevádzkovateľ musí udržiavať vysokotlakový čistič v súlade s pokynmi v tejto príručke, vrátane správneho skladovania, ktoré je podrobne popísané v časti *Skladovanie*.



VAROVANIE! Aby bola zaistená bezpečnosť zariadenia, používajte iba originálne náhradné diely od výrobcu alebo diely schválené výrobcom. Ak máte otázky týkajúce sa výmeny komponentov vysokotlakového čističa, navštívte naše webové stránky na **BRIGGSandSTRATTON.COM**. Ak je kábel poškodený, obráťte sa na autorizované servisné stredisko spoločnosti Briggs & Stratton.

Údržba trysky parnej pištole a striekacej pištole

Obrázok 1 9 11

1. Stlačte hlavný vypínač (1,L) do polohy OFF (0) (9,A). Vyberte zástrčku napájacieho kábla z elektrickej zásuvky. Nechajte zariadenie na 10 minút vychladnúť.
2. Vysuňte kefový nadstavec z ukončenia parnej pištole (1,N) alebo odstráňte striekáciu trysky z kovového nadstavca trysky (1,B).
3. Opakovane vkladajte koniec drôtu na čistenie trysky (11) do malého otvoru na odstránenie nahromadených nečistôt alebo usadenín.
4. Znova nainštalujte kefu na parnú pištoľ alebo striekáciu trysku na kovový nadstavec trysky.

Údržba o-krúžka Obrázok 12

Použitie maziva (oleja alebo syntetického maziva) pomáha pri usádzaní o-krúžkov a poskytuje lepšie tesnenie. Naneste mazivo na o-krúžky pred montážou vysokotlakovej hadice (na strane čerpadla) (A), vysokotlakovej pištole (na strane pištole) (B), záhradnej hadice k čerpadlu (C), kovovej tyče (na strane striekacej trysky) (D) a kovovej (E) a plastovej tyče (F) (na strane pištole).

Pre nákup súpravy na údržbu o-krúžkov kontaktujte autorizované servisné stredisko spoločnosti Briggs & Stratton. NIKDY neopravujte netesné spoje pomocou tmelu akéhokoľvek druhu. Vymeňte o-krúžok alebo tesnenie.

Výmeny poistky PRCD Obrázok 13



VÝSTRAHA! Aby sa znížilo riziko vzniku požiaru, poistku vymeňte iba za 13 A poistku BS 1362.

Ak je poistka súčasťou PRCD:

1. Nájdite poistku na strane s kolíkmi zástrčky PRCD.
2. Pomocou plochého skrutkovača odstráňte kryt (A) a zostavu poistky. Odstráňte poistku (B) z krytu. Vymeňte poistku za 13 A poistku BS 1362.
3. Vložte kryt a zostavu poistky.

Skladovanie

Postupujte podľa krokov 1-9 v časti *Po každom použití*.

OZNÁMENIE Voda ponechaná v čerpadle by mohla zamrznúť a trvale poškodí čerpadlo. Na poškodenie kvôli mrazu sa nevzťahuje záruka.

Ochrana čerpadla

Aby ste chránili čerpadlo pred poškodením spôsobeným minerálnymi usadeninami alebo mrazom, použite prípravok PumpSaver, ktoré bráni poškodeniu kvôli zamrznutiu a namažte piesty a tesnenia.

OZNÁMENIE Ak neochránite zariadenie pred mrazom, čerpadlo sa poškodí a zariadenie nebude možné prevádzkovať. Na poškodenie kvôli mrazu sa nevzťahuje záruka.

Konečné tipy pre uskladnenie

1. Vysokotlakovú hadicu natočte okolo háku pod nádržou na vodu.
2. Natočte a uložte napájací kábel.
3. Striekaciu pištoľ a plastovú tyč skladujte v držiakoch. Striekacie trysky skladujte v držiaku na kovovej tyči. *Pozri Funkcie a ovládacie prvky.*
4. Zariadenie zakryte vhodným ochranným krytom, ktorý neudržiava vlhkosť a skladujte ho na čistom, suchom mieste chránenom pred mrazom.

Riešenie problémov

Problém	Príčina	Náprava
Čerpadlo má nasledujúce problémy: neschopnosť vytvárať tlak, nevyrovnaný tlak, drnčanie, strata tlaku, nízky objem vody.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prívod vody je zablokovaný. 2. Nedostatočný prívod vody. 3. Záhradná hadica je ohnutá alebo netesní. 4. Zanesené sitko na prívode vody. 5. Striekacia tryska je upchaná. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vyčistite prívod. 2. Zaisťte potrebný prietok vody. 3. Narovnajzte záhradnú hadicu alebo ju vymeňte, ak netesní. 4. Vyčistite alebo vymeňte sitko na prívode vody. 5. Vyčistite striekaciu trysku.
Po stlačení spúšte pištole sa zariadenie nespustí.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nie je otvorený prívod vody. 2. Zariadenie nie je zapnuté. 3. Záhradná hadica je príliš dlhá. 4. Prepálená poistka alebo vypnutý istič. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Otvorte prívod vody. 2. Stlačte hlavný vypínač ON/OFF do polohy ON (I). Resetujte PRCD. 3. Používajte záhradnú hadicu s max. dĺžkou 15,24 m (50 ft). 4. a.) Vymeňte poistku alebo resetujte istič. b.) Odpojte ostatné elektrické spotrebiče a vypnite svetlá v obvode alebo zariadenie prevádzkujte vo vyhradenom obvode. c.) Spustite čistič na 5 minút s turbo tryskou.
Umývacie prostriedky sa nemiešajú s postrekom.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Je nainštalovaná vysokotlaková striekacia tryska. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Namontujte čiernu striekaciu trysku.
Hadicové prípojky netesnia.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Záhradná hadica je na prívode vody uvoľnená. 2. Uvoľnené vysokotlakové hadicové spojenia. 3. Poškodený o-krúžok. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ručne dotiahnite záhradnú hadicu. 2. Odstráňte hadicu a nainštalujte ju znova. 3. Vymeňte o-krúžok.

V prípade akýchkoľvek ďalších problémov kontaktujte autorizované servisné stredisko spoločnosti Briggs & Stratton.

Technické údaje

Prípustný tlak	MPa/BAR/PSI	14,0/140/2 030*
Max. prietok	LPM/GPM	7,0/1,8*
Menovitý tlak a prietok	MPa/BAR/PSI @ LPM/GPM	10/100/1 450 @ 4,5/1,19*
Max. teplota prívodnej vody	°C/°F	38/100
Menovité napätie	V	220 - 240
Menovitá frekvencia	Hz	50/60
Príkion	W	1 900
Prúd	A	9,0
Trieda ochrany	Trieda	Trieda I
Stupeň ochrany	IP xx	IPX5
Vibrácia ruky - ramena a_{hd} Neurčitost' K	m/s^2 m/s^2	$\leq 2,5^*$ $0,2^*$
Hladina akustického tlaku L_{pA} Neistota K_{pA}	dB(A) dB(A)	76^* 2^*
Nameraná hladina akustického výkonu L_{WA}	dB(A)	92^*
Zaručená hladina akustického výkonu L_{WAd}	dB(A)	94^*

* Podľa EN 60335-2-79: 2012.

ES vyhlásenie o zhode

Lavorwash spa

Via J.F.Kennedy, 12 – 46020 Pegognaga (MN) – Taliansko

Toto vyhlásenie o zhode sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu. Týmto sa potvrdzuje, že výrobky uvedené v tomto dokumente sú v súlade s príslušnými harmonizačnými právnymi predpismi Únie, a môžu obsahovať označenie CE. Tieto modely sú v súlade s nasledujúcimi smernicami a príslušnými normami.

Výrobok: Vysokotlakový čistič
Model - typ: BPW1700

Smernice EÚ

2006/42/EC (+2009/127/EC)
2006/95/EC
2004/108/EC
2000/14/EC (+2005/88/EC)
2011/65/EU (+2015/863/EU)
2014/35/EU ≥ 2016-04-20
2014/30/EU ≥ 2016-04-20

Normy

EN 60335-1:2012
EN 60335-2-79:2012
EN 62233:2008
EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011
EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008
EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009
EN 61000-3-3:2013
EN 50581:2012

Hladina akustického výkonu

Nameraná dB(A): **92**
Zaručená dB(A): **94**

2000/14/EC: Zariadenie je definované číslom 27 prílohy I. postupu hodnotenia zhody v súlade s prílohou V.

Súbor technickej dokumentácie je uložený v Lavorwash spa, via J.F.Kennedy, 12 - 46020 Pegognaga (MN) – Taliansko.

Lavorwash S.p.A
via J.F.Kennedy, 12
46020 Pegognaga
(MN) - Italy Pegognaga, 15. október, 2015



Giancarlo Lanfredi
Generálny riaditeľ

OBMEDZENÁ ZÁRUKA

Spoločnosť Briggs & Stratton zaručuje, že počas záručnej doby, ktorá je uvedená nižšie, opraví alebo vymení, bez poplatku, všetky časti, ktoré obsahujú chybu materiálu alebo dielenského spracovania, alebo oboje. Náklady na dopravu výrobku na opravu alebo výmenu podľa tejto záruky musí niesť kupujúci. Táto záruka je platná a vzťahuje sa na časové obdobie a podmienky uvedené nižšie. Pre záručný servis nájdite najbližšie autorizované servisné stredisko pomocou našej mapy s vyhľadávaním predajcu na BRIGGSandSTRATTON.COM. Kupujúci musí kontaktovať autorizované servisné stredisko a potom musí zariadenie poskytnúť autorizovanému servisnému stredisku na kontrolu a testovanie.

Neexistuje žiadna iná výslovná záruka. Predpokladané záruky, vrátane tých, ktoré sa týkajú predajnosti a vhodnosti pre konkrétny účel, sú obmedzené na záručné doby uvedené nižšie alebo v rozsahu povolenom zákonom. Zodpovednosť za náhodné alebo následné škody sú vylúčené v rámci vylúčenia rozsahu povoleného zákonom. Niektoré štáty alebo krajiny nedovoľujú obmedzenie dĺžky predpokladanej záruky a niektoré štáty a krajiny neumožňujú vylúčenie alebo obmedzenie náhodných alebo následných škôd, takže vyššie uvedené obmedzenia a vylúčenia sa na vás nemusia vzťahovať. Táto záruka vám poskytuje konkrétne zákonné práva a môžete mať aj iné práva, ktoré sa líšia v závislosti od štátu alebo krajiny.**

ZÁRUČNÁ DOBA

Spotrebiteľské využitie	Komerčné využitie
12 mesiacov	Žiadna

** V Austrálii – naše výrobky sú dodávané so zárukami, ktoré nemožno vylúčiť v rámci austrálskeho spotrebiteľského práva. Máte nárok na výmenu alebo vrátenie peňazí v prípade vážnej poruchy a na náhradu akejkoľvek inej primerane predvídateľnej straty alebo poškodenia. Nárok opravu alebo výmenu tovaru máte aj vtedy, ak tovar nemá prijateľnú kvalitu a chyba nepredstavuje zásadnú poruchu. Pre záručný servis nájdite najbližšie autorizované servisné stredisko pomocou našej mapy s vyhľadávaním predajcu na BRIGGSandSTRATTON.COM alebo zavolajte na číslo 1300 274 447 alebo napíšte a pošlite e-mail alebo list na adresu salesenquires@briggsandstratton.com.au, Briggs & Stratton Australia Pty Ltd, 1 Moorebank Avenue, NSW, Australia, 2170.

Záručná doba začína v deň zakúpenia prvým maloobchodným alebo obchodným spotrebiteľom. „Spotrebiteľské využitie“ znamená osobné používanie v domácnosti maloobchodným zákazníkom. „Komerčné využitie“ znamená všetky ostatné druhy použitia, vrátane komerčného používania a prenajímajania. Hneď ako došlo ku komerčnému použitiu výrobku, musí byť následne považovaný za komerčné používaný výrobok pre účely tejto záruky.

Aby sa zabezpečilo rýchle a úplné vybavenie záruky, zaregistrujte svoj výrobok na webovej stránke uvedenej vyššie alebo na www.onlineproductregistration.com, alebo pošlite poštou vyplnenú registračnú kartu (ak je k dispozícii) alebo zavolajte na 1-800-743-4115 (v USA).

Uchovajte si doklad o kúpe. Ak neposkytnete doklad s dátumom pôvodného pri požadovaní záručného servisu, na určenie záručnej doby bude použitý dátum výroby produktu. Na získanie záručného servisu na výrobky Briggs & Stratton nie je povinne požadovaná registrácia produktu.

O VAŠEJ ZÁRUKU

Záručný servis je dostupný len prostredníctvom autorizovaných servisných stredísk Briggs & Stratton. Väčšina záručných opráv je rutinnou záležitosťou, ale niekedy nemusia byť žiadosti o záručný servis správne. Táto záruka sa vzťahuje len na chyby materiálu alebo dielenského prevedenia. Nevzťahuje sa na škody spôsobené nesprávnym použitím alebo zneužitím, nesprávnou údržbou alebo opravou, bežným opotrebením alebo použitím starého či neschváleného paliva.

Nesprávne použitie a zneužitie - Správne a zamýšľané použitie tohto výrobku je popísané v návode na obsluhu. Použitie výrobku spôsobom, ktorý nie je popísaný v návode na používanie alebo používaním tohto výrobku potom, ako bol poškodený, nebude súčasťou tejto záruky. Záruku tiež nie je možné poskytnúť v prípade, že bolo z výrobku odstránené sériové číslo alebo ak bol výrobok upravený alebo akýmkoľvek spôsobom zmenený alebo v prípade, že sú na výrobku dôkazy o zneužívaní, napríklad poškodenie nárazom alebo poškodenie vodnou/chemickou koróziou.

Nesprávna údržba alebo oprava - Tento výrobok musí byť udržiavaný v súlade s postupmi a plánmi poskytovanými v návode na obsluhu, a udržiavaný alebo opravovaný pomocou originálnych dielov Briggs & Stratton alebo ekvivalentných. Na škody spôsobené nedostatočnou údržbou alebo použitím neoriginálnych dielov sa nevzťahuje záruka.

Bežné opotrebenie - Tak ako väčšina mechanických zariadení, aj tento prístroj podlieha opotrebovaniu, aj keď je riadne udržiavaný. Táto záruka sa nevzťahuje na opravy v prípade, že sa pri bežnom používaní vyčerpá životnosť dielu alebo zariadenia. Na položky údržby a bežného opotrebenia, ako sú filtre, remene, rezné čepele a brzdové doštičky (okrem brzdových doštičiek motora) sa nevzťahuje záruka v dôsledku samotnej charakteristiky opotrebenia, ak príčina nevznikla v dôsledku chýb materiálu alebo spracovania.

Staré alebo neschválené palivo - Aby tento výrobok fungoval správne, vyžaduje čerstvé palivo, ktoré je v súlade s kritériami uvedenými v návode na obsluhu. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie motora alebo vybavenia, ktoré je spôsobené použitím starých alebo neschválených palív (napríklad zmesi etanolu E15 alebo E85).

Ďalšie vylúčenia - Táto záruka sa nevzťahuje na poškodenie v dôsledku nehody, zneužitia, úpravy, zmeny, nesprávneho servisu, zmraznutia alebo chemického poškodenia. Vylúčené sú aj doplnky alebo príslušenstvo, ktoré neboli s výrobkom v pôvodnom balení. Neexistuje žiadna záruka na zariadenie používané na primárne napájanie namiesto napájania z verejnej siete alebo na zariadenie používané v aplikáciách pre podporu života. Táto záruka sa nevzťahuje na zariadenia alebo motory ktoré sú použité, repasované, z druhej ruky alebo demonštračné. Táto záruka sa nevzťahuje ani na poruchy spôsobené vyššou mocou a inými nepredvídateľnými udalosťami mimo kontroly výrobcu.

80011059_EN Rev -

